

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 16.10.2023

Профессия: слесарь по ремонту автомобилей

Вид экономической деятельности: строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Оборудование, использование которого привело к травме: молоток, зубило

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Ремонтно-механическая мастерская, зона ремонта бульдозера. Бульдозер устойчиво установлен на бетонном полу. Левая бортовая часть бульдозера разобрана, гусеничная цепь снята с поддерживающих катков, направляющее колесо снято. На проушине передней балки ходовой части имеются следы сварки и резки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В ремонтно-механической мастерской производились ремонтные работы бульдозера, которые заключались в замене шарнирного подшипника и пальца ходовой части передней балки бульдозера.

После проведения газорезательных работ по нагреванию подшипника и срезке металла, машинист бульдозера попросил слесаря по ремонту автомобилей подсветить левую проушину передней балки ходовой части. Слесарь по ремонту автомобилей присел на телегу ходовой части бульдозера, уперевшись головой в козырек лестницы, держа при этом налобный фонарик в руке, и начал светить на левую проушину передней балки ходовой части. При этом защитные очки им не применялись. Машинист бульдозера начал наносить удары молотком по металлическому зубилу, отбивая окарины от сварки. После очередного удара осколок наплавленного металла отлетел в глаз слесарю по ремонту автомобилей.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Проникающая рана глазного яблока с инородным телом. Травматическая катаракта. Степень тяжести: тяжелая.

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Попадание инородного тела, в том числе через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и других).

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Использование пострадавшего не по специальности.

Сопутствующие:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
2. Несовершенство технологического процесса, выразившееся в отсутствии технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.