

# Информационное сообщение (Молния)

**Дата несчастного случая:** 24.07.2023

**Профессия:** старший мастер

**Вид экономической деятельности:**  
добыча нефти и газа

**Оборудование, использование которого привело к травме:** провод воздушной линии, находящийся под напряжением

## МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Участок фидера между опорами кустовой площадки N-месторождения. На опоре на штыревом изоляторе отсутствовало крепление электропровода в результате чего образовался провис провода фазы «С». Высота провиса провода составляла от 1,5 м до 1,8 м от уровня земли.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При выполнении работы по внеплановому осмотру воздушной линии электропередачи 6кВ без оформления распоряжения и проведения целевого инструктажа работник получил смертельную электротравму.

В ходе расследования комиссией установлено:

- погибшему работнику не проводился производственный инструктаж по вопросам текущей эксплуатации линий электропередачи;
- погибший работник не проходил обязательный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование по виду деятельности, связанной с техническим обслуживанием электроустановок;
- работодатель не обеспечил сохранность звукозаписей оперативных переговоров в день несчастного случая.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

Смерть наступила вследствие поражения техническим электричеством.

## ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Воздействие электрического тока

## ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### **Основная:**

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении допуска к работам.

### **Сопутствующие:**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.
2. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в ненадлежащем содержании просеки вдоль воздушных линий, а также мест установки постоянных знаков, содержащих в том числе обозначение диспетчерского наименования ВЛ и порядковых номеров опор.